
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
52381—
2005
(ИСО 8486-1:1996
ИСО 6344-2:1998
ИСО 9138:1993
ИСО 9284:1992)

МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ

**Зернистость и зерновой состав
шлифовальных порошков.
Контроль зернового состава**

Издание официальное



Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации — ГОСТ Р 1.0—2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН ОАО «ВНИИНСТРУМЕНТ», Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ)»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 95 «Инструмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 октября 2005 г. № 267-ст

4 Настоящий стандарт включает в себя модифицированные основные нормативные положения следующих международных стандартов:

ISO 8486-1:1996 Связанные абразивы. Определение и обозначение зернового состава. Часть 1. Макрозернистости от F4 до F220 (ISO 8486-1:1996 «Bonded abrasives. Determination and designation of grain size distribution. Part 1. Macrogrits F4 to F220», MOD);

ISO 6344-2:1998 «Несвязанные абразивы. Анализ зернистостей. Часть 2. Определение зернового состава макрозернистостей от P12 до P220» (ISO 6344-2:1998 «Coated abrasives — Grain size analysis. Part 2. Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220», MOD);

ISO 9138:1993 «Абразивные зерна. Отбор и разделение проб Abrasive grains» (ISO 9138:1993 «Sampling and splitting», MOD);

ISO 9284:1992 «Абразивные зерна. Машины для контрольного рассева» (ISO 9284:1992 «Abrasives grains — Test-sieving machines», MOD).

Дополнительные слова (фразы), включенные в текст стандарта для учета потребностей национальной экономики, выделены курсивом

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет

© Стандартинформ, 2005

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины и определения	1
4 Зернистость	2
5 Зерновой состав	2
6 Отбор и разделение проб	4
7 Контроль зернового состава	5
8 Подготовка к контролю	6
9 Проведение контроля шлифовальных порошков	6
10 Обработка результатов контроля	6
Приложение А (рекомендуемое) Пример записи результатов зернового состава шлифовального порошка зернистостью Р80	8
Приложение Б (справочное) Ориентировочное соответствие зернистостей по настоящему стандарту и ГОСТ 3647	9

Введение

Настоящий стандарт учитывает особенности изложения национальных стандартов в соответствии с ГОСТ Р 1.5.

Наименование стандарта и отдельные его требования соответствуют терминам по ГОСТ 21445.

**ГОСТ Р 52381—2005
(ИСО 8486-1:1996
ИСО 6344-2:1998
ИСО 9138:1993
ИСО 9284:1992)**

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МАТЕРИАЛЫ АБРАЗИВНЫЕ

**Зернистость и зерновой состав шлифовальных порошков.
Контроль зернового состава**

Abrasive materials.

Grain and grain size distribution of grinding powders. Test of grain size distribution

Дата введения — 2006—07—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шлифовальные порошки из искусственных или природных абразивных материалов для изготовления абразивного инструмента, в том числе инструмента на гибкой основе, а также для использования шлифовальных порошков при обработке свободным абразивным зерном.

Стандарт не распространяется на абразивные материалы из синтетических или природных алмазов, а также из кубического нитрида бора (эльбора).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 51568—99 (ИСО 3310-1—90) Сита лабораторные из металлической проволочной сетки. Технические условия (ИСО 3310-1:1990, MOD)

ГОСТ 3647—80 Материалы шлифовальные. Классификация. Зернистость и зерновой состав. Методы контроля

ГОСТ 21445—84 Материалы и инструменты абразивные. Термины и определения

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменным (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21445, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 шлифовальный порошок: Абразивный материал, размеры зерен которого находятся в пределах 4750 — 45 мкм.

3.2 зернистость: Условная числовая характеристика зернового состава шлифовальных порошков.

3.3 зерновой состав: Распределение абразивных зерен по размерам, выраженное в массовых долях и определяемое путем рассева шлифовальных порошков на контрольных ситах.

4 Зернистость

4.1 Для изготовления абразивного инструмента, исключая инструмент на гибкой основе, а также для использования шлифовальных порошков при обработке свободным абразионным зерном изготавливают шлифовальные порошки зернистостей: F4, F5, F6, F7, F8, F10, F12, F14, F16, F20, F22, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220.

4.2 Для изготовления абразивного инструмента на гибкой основе изготавливают шлифовальные порошки зернистостей: P12, P16, P20, P24, P30, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220.

5 Зерновой состав

5.1 Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостями от F4 до F220 должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1 — Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостью от F4 до F220

Обозначение зернистости	Размер ячейки контрольного сита 1 W_1 , мм (мкм)	Остаток шлифовального порошка на контрольном сите 1 Q_1 , %	Размер ячейки контрольного сита 2 W_2 , мм (мкм)	Остаток шлифовального порошка на контрольном сите 2 Q_2 , %, не более	Размер ячейки контрольного сита 3 W_3 , мм (мкм)	Остаток шлифовального порошка на контролльном сите 3 Q_3 , %, не менее	Размер ячейки контрольного сита 4 W_4 , мм (мкм)	Остаток шлифовального порошка на контрольных ситах 3 и 4 $Q_3 + Q_4$, %, не менее	Размер ячейки контрольного сита 5 W_5 , мм (мкм)	Остаток шлифовального порошка на контрольных ситах 3—5 $Q_3 + Q_4 + Q_5$, %, не менее	Остаток шлифовального порошка на поддоне ΔQ , %, не более	
F4	8,00	—	5,60	20	4,75	40	4,00	70	3,35	3	Не регламентируется	
F5	6,70		4,75		4,00		3,35		2,80			
F6	5,60		4,00		3,35		2,80		2,36			
F7	4,75		3,35		2,80		2,36		2,00			
F8	4,00		2,80		2,36		2,00		1,70			
F10	3,35		2,36		2,00		1,70		1,40			
F12	2,80		2,00		1,70		1,40		1,18			
F14	2,36		1,70		1,40		1,18		1,00			
F16	2,00		1,40		1,18		1,00		(850)			
F20	1,70		1,18		1,00		(850)		(710)			
F22	1,40		1,00		(850)		(710)		(600)			
F24	1,18		(850)	25	(710)	45	(600)	65	(500)	3		
F30	1,00		(710)		(600)		(500)		(425)			
F36	(850)		(600)		(500)		(425)		(355)			
F40	(710)		(500)	30	(425)	40	(355)		(300)	Не регламентируется		
F46	(600)		(425)		(355)		(300)		(250)			
F54	(500)		(355)		(300)		(250)		(212)			
F60	(425)		(300)		(250)		(212)		(180)			
F70	(355)		(250)	25	(212)	40	(180)		(150)	40		
F80	(300)		(212)		(180)		(150)		(125)			
F90	(250)		(180)	20	(150)	40	(125)		(106)			
F100	(212)		(150)		(125)		(106)		(75)			
F120	(180)		(125)		(106)		(90)		(63)			
F150	(150)		(106)	15	(75)	40	(63)		(45)			
F180	(125)		(90)		(63)		(53)		(53)	65	Не регламентируется	
F220	(106)		(75)		(63)		(53)		(45)	60		

Пример условного обозначения шлифовального порошка карбида кремния зернистостью F100:

Карбид кремния F100 ГОСТ Р 52381—2005

5.2 Предельные отклонения зернового состава пробы шлифовального порошка при межлабораторных определениях должны соответствовать указанным в таблице 2.

Таблица 2

Обозначение зернистостей	Предельные отклонения остатков пробы шлифовального порошка, %, на контрольных ситах и поддоне					
	1	2	3	3 и 4	3, 4, 5	на поддоне
F4						
F5						
F6						
F7						
F8						
F10						
F12		+4	—4	—4		
F14						
F16						
F20						
F22	—					
F24						
F30						
F36						
F40						
F46						
F54						
F60						
F70						
F80						
F90						
F100		+3	—3	—3		
F120						
F150						
F180						—3
F220						

5.3 Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостями от P12 до P220 должен соответствовать указанному в таблице 3.

ГОСТ Р 52381—2005

Т а б л и ц а 3 — Зерновой состав шлифовальных порошков зернистостью от Р12 до Р220

Обозна- чение зерни- стости	Размер ячейки конт- рольного сита 1 W_1 , мм (мкм)	Остаток шлифо- вального порошка на конт- рольном сите 1 Q_1 , %	Размер ячейки конт- рольного сита 2 W_2 , мм (мкм)	Остаток шлифо- вального порошка на конт- рольных ситах 1 и 2 Q_2 , %, не более	Размер ячейки конт- рольного сита W_3 , мм (мкм)	Остаток шлифо- вального порошка на конт- рольных ситах 1— 3 Q_3 , %	Размер ячейки конт- рольного сита 4 W_4 , мм (мкм)	Остаток шлифо- вального порошка на конт- рольных ситах 1— 4 Q_4 , %	Размер ячейки конт- рольного сита W_5 , мм (мкм)	Остаток шлифо- вального порошка на конт- рольных ситах 1—5 Q_5 , %, не менее	Остаток шлифо- вального порошка на под- доне, ΔQ , %, не более
P12	3,35	—	2,36	1	2,00	14 ± 4	1,70	61 ± 9	1,4	92	8
P16	2,36		1,70	3	1,40	26 ± 6	1,18	75 ± 9	1,0	96	4
P20	1,70		1,18	7	1,00	42 ± 8	(850)	86 ± 6	(710)		
P24	1,40		1,00	1	(850)	14 ± 4	(710)	61 ± 9	(600)		
P30	1,18		(850)		(710)	14 ± 4	(600)		(500)	92	8
P36	1,00		(710)		(600)	14 ± 4	(500)		(425)		
P40	(710)		(500)	7	(425)	42 ± 8	(355)	86 ± 6	(300)	96	4
P50	(600)		(425)	3	(355)	26 ± 6	(300)	75 ± 9	(250)		
P60	(500)		(355)	1	(300)	14 ± 4	(250)	61 ± 9	(212)	92	8
P80	(355)		(250)	3	(212)	26 ± 6	(180)	75 ± 9	(150)	96	4
P100	(300)		(212)	1	(180)	14 ± 4	(150)	61 ± 9	(125)	92	8
P120	(212)		(150)	7	(125)	42 ± 8	(106)	86 ± 6	(90)	96	4
P150	(180)		(125)	3	(106)	26 ± 6	(90)	75 ± 9	(75)		
P180	(150)		(106)	2	(90)	15 ± 5	(75)	62 ± 12	(63)	90	10
P220	(125)		(90)		(75)	15 ± 5	(63)		(53)		

П р и м е р у с л о в н о г о о б о з н а ч е н и я ш ли ф о в а л ь н о г о п о р о ш к а к а р б и д а к р е м н и я з е р н и с т о с т ью Р80:

Карбид кремния Р80 ГОСТ Р 52381—2005

6 Отбор и разделение проб

6.1 Для отбора частной пробы в ёмкость со шлифовальным порошком вводят пробоотборник под углом 45° так, чтобы пробоотборник заполнился.

П р и м е ч а н и е — Допускается отбор частных проб производить методом пересечения струи.

6.2 Взятые частные пробы соединяют в общую пробу массой не менее 3 кг, перемешивают и с помощью струйчатого делителя или методом квартования получают среднюю пробу массой не менее 400 г.

6.3 Пробоотборник

6.3.1 Пробоотборник изготавливают из бесшовной стальной трубы, заостренной на одном конце, с рукояткой в форме буквы «Т», с внутренним диаметром 25 мм и длиной 800 мм.

6.3.2 Вдоль трубы должны быть отверстия диаметром 10 мм для зернистостей F20, P20 и мельче. Для зернистостей крупнее указанных отверстия могут быть диаметром 25 мм.

Расстояние между отверстиями — 50 мм.

6.3.3 Допускается изготовление пробоотборника с канавкой шириной 25 мм.

6.4 Разделение проб

6.4.1 Полученную среднюю пробу делят на две равные части с помощью струйчатого делителя или методом квартования.

Одну часть пробы хранят на случай повторного контроля, другую — перемешивают и делят на две равные части. Повторяют этот процесс до тех пор, пока проба не будет на 25 % больше требуемого количества для контроля зернового состава.

7 Контроль зернового состава


7.1 Сущность контроля

Сущность контроля заключается в определении содержания остатков шлифовального порошка в процентах от массы испытуемой пробы, равной 100 г, получаемых при рассеве на наборе контрольных сит.

7.2 Аппаратура

7.2.1 Машина для рассева проб шлифовальных порошков типа RO-TAP.

7.2.1.1 Машина для рассева проб шлифовальных порошков представлена на рисунке 1.

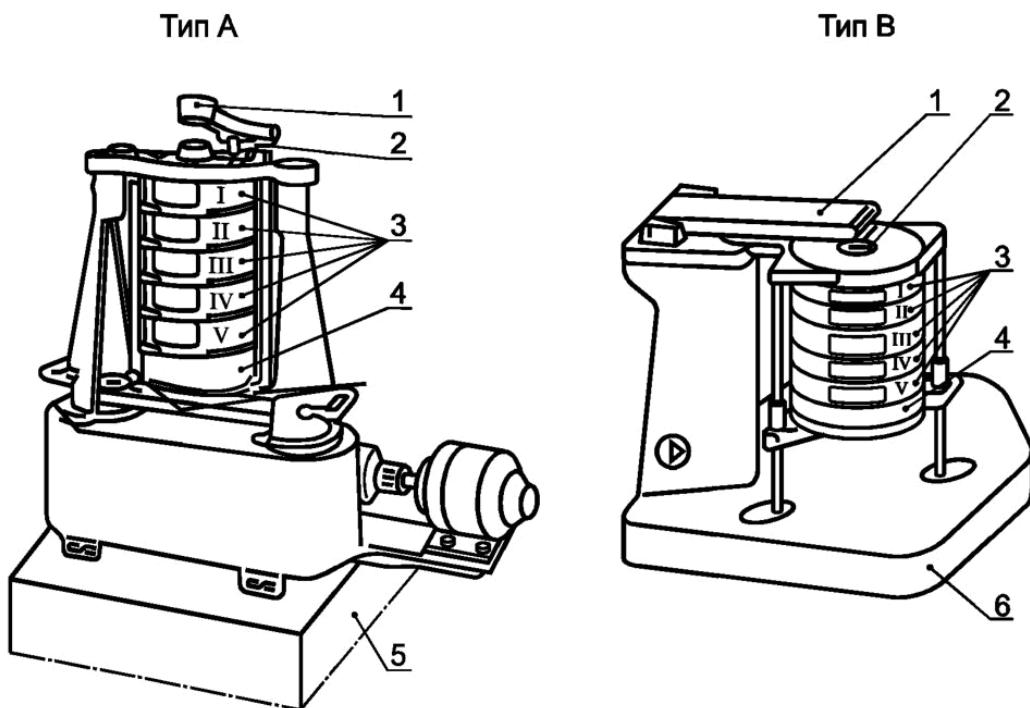

1 — встряхиватель; 2 — проба; 3 — контрольные сита; 4 — поддон; 5 — опорная плита; 6 — основание

Рисунок 1

Машина должна быть оснащена выключателем с часовым механизмом.

Машина типа А должна быть закреплена тремя болтами М10 на бетонной опорной плите размерами $625 \times 500 \times 550$ мм массой, предотвращающей на нее передачу вибрации.

Бетонную опорную плиту следует устанавливать на вибропоглощающую прокладку, изготовленную из жесткого войлока и служащую для выравнивания неровности грунта.

7.2.1.2 Характеристика машины:

частота вращения — (285 ± 10) мин $^{-1}$;

число ударов бойка в центр крышки — (150 ± 10) в минуту.

7.2.2 Набор контрольных сит по ГОСТ Р 51568 с размерами сторон ячеек:

$(8,00 \pm 0,25)$, $(6,70 \pm 0,21)$, $(5,60 \pm 0,18)$, $(4,75 \pm 0,15)$, $(4,00 \pm 0,13)$, $(3,35 \pm 0,11)$, $(2,80 \pm 0,09)$, $(2,36 \pm 0,08)$, $(2,00 \pm 0,07)$, $(1,70 \pm 0,06)$, $(1,40 \pm 0,05)$, $(1,18 \pm 0,04)$, $(1,00 \pm 0,033)$ мм;

(850 ± 29) , (710 ± 25) , (600 ± 21) , (500 ± 18) , (425 ± 16) , (355 ± 13) , (300 ± 12) , $(250 \pm 9,9)$, $(212 \pm 8,7)$, $(180 \pm 7,6)$, $(150 \pm 6,6)$, $(125 \pm 5,8)$, $(106 \pm 5,2)$, $(90 \pm 4,6)$, $(75 \pm 4,1)$, $(63 \pm 3,7)$, $(53 \pm 3,4)$, $(45 \pm 3,1)$ мкм.

7.2.2.1 Контрольные сита не должны иметь видимых дефектов: разрывов, утолщений, засоров ячеек, натяжения сетки, а также перекосов рамки (обечайки), дефектов пайки.

ГОСТ Р 52381—2005

Набор контрольных сит следует использовать для конкретной зернистости пробы шлифовального порошка.

Рамка (обечайка) контрольного сита должна иметь диаметр 200 мм, высоту — 50 мм.

7.2.2.2 Проверка контрольных сит

Проверку контрольных сит, контролируемых шлифовальные порошки для изготовления абразивного инструмента, исключая инструмент на гибкой основе, проводят по ГОСТ Р 51568.

Проверку контрольных сит, контролируемых шлифовальные порошки для изготовления абразивного инструмента на гибкой основе проводят с помощью стандартных образцов следующим образом:

контрольное сито, подвергаемое поверке, устанавливают третьим в наборе контрольных сит. Первое и второе сита должны быть поверены. Проводят рассев стандартного образца на наборе контрольных сит. Если сумма остатков в процентах на контрольных ситах 1, 2 и 3 отличается от допусков, указанных в таблице 3, более чем в 1,5 раза, то контрольное сито, подвергаемое поверке, считается непригодным для применения.

Контрольное сито, подвергаемое поверке, которое не может быть установлено третьим в наборе контрольных сит, устанавливают четвертым в наборе контрольных сит. Первое, второе и третье сита должны быть поверены.

Проводят рассев стандартного образца на наборе контрольных сит. Если сумма остатков в процентах на контрольных ситах 1, 2, 3 и 4 отличается от допусков, указанных в таблице 3, более чем в 1,5 раза, то контрольное сито, подвергаемое поверке, считается непригодным для применения.

Контрольные сита с размерами сторон ячеек 3,35, 2,36 мм и 53 мкм проверяют по ГОСТ Р 51568.

Периодичность поверки контрольных сит — один раз в шесть месяцев.

7.2.3 Весы с погрешностью $\pm 0,1$ г.

7.2.4 Реле времени с погрешностью ± 5 с.

7.2.5 Стандартные образцы шлифовальных порошков для инструмента на гибкой основе по документу, утвержденному в установленном порядке.

8 Подготовка к контролю

8.1 Шлифовальные порошки подвергают сушке в течение 30 мин при температуре 105 °С.

8.2 Высушенные шлифовальные порошки сокращают до массы 100 г.

П р и м е ч а н и е — Шлифовальный порошок, извлеченный из шлифовальной шкурки, сокращают до массы не менее 20 г.

8.3 Набор из пяти контрольных сит, необходимых для контроля шлифовального порошка соответствующей зернистости, собирают по размерам сторон ячеек по убыванию. Нижнее сито устанавливают в поддон. На верхнее сито высыпают пробу, закрывают его крышкой и набор сит устанавливают в машину для рассева шлифовального порошка.

9 Проведение контроля шлифовальных порошков

9.1 Продолжительность встраивания устанавливают на реле времени в течение 5 мин.

9.2 По истечении времени встраивания набор контрольных сит вынимают из машины для рассева шлифовальных порошков, последовательносыпают полученные на ситах остатки и взвешивают, начиная с остатка шлифовального порошка на верхнем сите.

10 Обработка результатов контроля

10.1 Содержание остатков шлифовального порошка для изготовления абразивного инструмента (кроме инструмента на гибкой основе) на контрольных ситах в процентах определяют делением массы остатка шлифовального порошка на контрольных ситах на массу испытуемой пробы шлифовального порошка.

Проба шлифовального порошка соответствует настоящему стандарту, если содержание остатка шлифовального порошка контролируемой зернистости в процентах на контрольных ситах находится в пределах норм, указанных в таблице 1.

Если нет, то проводят повторный контроль зернового состава шлифовального порошка на удвоенном количестве проб.

10.2 При контроле шлифовальных порошков для изготовления инструмента на гибкой основе, учитывая наличие отклонений между контрольными ситами одного и того же размера, определяют разность значений остатка пробы стандартного образца по документу и на используемом комплекте сит Δq .

10.2.1 Определяют значение остатка испытуемого шлифовального порошка q .

10.2.2 Содержание остатков шлифовального порошка для изготовления абразивного инструмента на гибкой основе на контрольных ситах в процентах определяют делением скорректированной массы остатка шлифовального порошка на контрольных ситах (разность q и Δq) на массу испытуемой пробы шлифовального порошка.

10.2.3 Проба шлифовального порошка для инструмента на гибкой основе соответствует настоящему стандарту, если скорректированная масса остатка шлифовального порошка контролируемой зернистости на контрольных ситах находится в пределах норм, предусмотренных таблицей 3. Если нет, то проводят повторный контроль зернового состава шлифовального порошка на удвоенном количестве проб.

10.3 Пример записи результатов контроля зернового состава шлифовального порошка зернистостью Р80 приведен в приложении А.

11 *Ориентировочное соответствие зернистостей по настоящему стандарту и по ГОСТ 3647 приведено в приложении Б.*

Приложение А
(рекомендуемое)

**Пример записи результатов зернового состава
шлифовального порошка зернистостью Р80**

Т а б л и ц а А.1

Вид шлифовального порошка: зеленый карбид кремния марки 64С								
Обозначение зернистости: Р80								
Масса пробы: 100 г								
Марка машины для рассева шлифовального порошка (характеристика):								
RO-TAP (частота вращения — (285 ± 10) мин ⁻¹ , число ударов бойка в центр крышки — 150 ± 10 в минуту)								
Изготовитель: _____								
Дата изготовления:								
Контрольное сито	Размер стороны ячейки сита, мкм	Остаток пробы шлифовального порошка стандартного образца		Разность остатка шлифовального порошка на используемом комплекте сит и по документу Δq , %	Остаток испытуемой пробы шлифовального порошка на используемом комплекте сит q , %	Разность q и Δq , % (корректированная масса пробы)	Остаток пробы шлифовального порошка на ситах в соответствии с таблицей 1, %	Примечание
		по документу, %	на используемом комплекте сит, %					
1	355	—	—	—	—	—	—	
2	250	1	4	+3	4	1	Не более 3	
3	212	24,5	27	+2,5	31	28,5	От 20 до 32	
4	180	77,5	86	+8,5	88	79,5	От 66 до 84	
5	150	98	98	—	98	98	Не менее 96	
Остаток на поддоне ΔQ		2	2	—	2	2	Не более 4	
Дата: _____ Контролер: _____								

Приложение Б
(справочное)

**Ориентировочное соответствие зернистостей
по настоящему стандарту и ГОСТ 3647**

<i>Обозначение зернистостей</i>	
<i>ГОСТ Р 52381</i>	<i>ГОСТ 3647</i>
<i>F4</i>	
<i>F5</i>	—
<i>F6</i>	—
<i>F7</i>	
<i>F8</i>	
<i>F10</i>	200
<i>F12, P12</i>	160
<i>F14</i>	—
<i>F16, P16</i>	125
<i>F20, P20</i>	100
<i>F22</i>	—
<i>F24, P24</i>	80
<i>F30, P30</i>	63
<i>F36, P36</i>	50
<i>F40, P40</i>	—
<i>F46</i>	40
<i>F54, P50</i>	32
<i>F60, P60</i>	25
<i>F70</i>	20
<i>F80, P80</i>	—
<i>F90, P100</i>	16
<i>F100, P120</i>	12
<i>F120, P150</i>	10
<i>F150, P180</i>	8
<i>F180, P220</i>	6
<i>F220</i>	5

ГОСТ Р 52381—2005

УДК 621.921:006.354

ОКС 25.100.70

Г25

ОКП 39 8800

Ключевые слова: материалы абразивные, порошки шлифовальные, зернистость, состав зерновой, контроль зернового состава

*Редактор Р.Г. Говердоевская
Технический редактор В.Н. Прусакова
Корректор Е.Д. Дульнева
Компьютерная верстка И.А. Налейкиной*

Сдано в набор 24.11.2005. Подписано в печать 07.12.2005. Формат 60 × 84¹/₈. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд.л. 1,00. Тираж 300 экз. Зак. 902. С 2173.

ФГУП «Стандартинформ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «Стандартинформ» на ПЭВМ

Отпечатано в филиале ФГУП «Стандартинформ» — тип. «Московский печатнико», 105062 Москва, Лялин пер., 6.